

NOTICE SIMPLIFIEE




A02

Vérification du sens de rotation

Couper l'alimentation à la logique de commande puis la réactiver au bout de quelques secondes.

Effectuer une commande avec la touche T1 ou l'entrée pas à pas (borne 14).

Vérifier que l'automatisme se déplace dans le sens physique d'ouverture; si le mouvement s'effectue en fermeture, couper l'alimentation à la logique de commande et inverser les câbles du moteur connectés aux bornes 3 et 5.

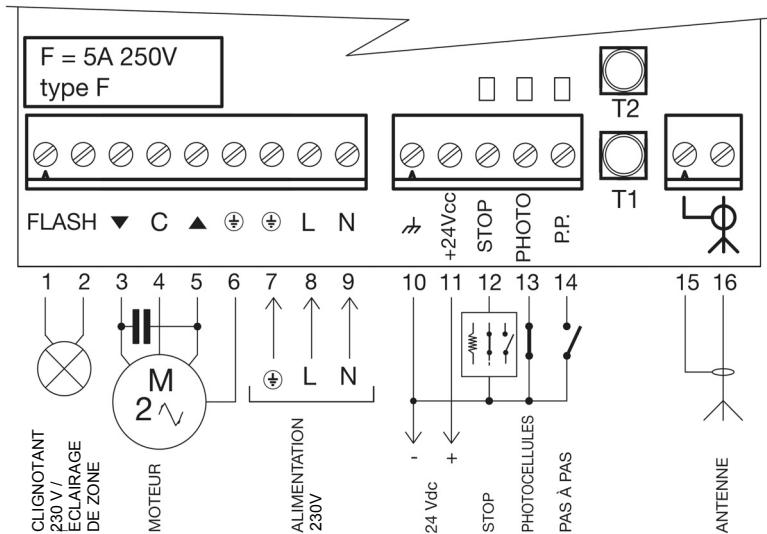


Programmation du temps de travail

Presser et maintenir enfoncee la touche T1 sur la logique de commande pour faire démarrer le moteur.

Au bout de 5 secondes, avec la touche T1 enfoncee, la mesure de la durée de la manœuvre commence.

Quand on relâche la touche T1, le moteur s'arrête et le nouveau temps de travail est mémorisé (attention: attendre plus de 4 secondes avant de commander une manœuvre).

Exemple



5s

Programmation du temps de pause pour la refermeture automatique

Programmer le temps de travail comme indiqué ci-dessus

Dans les 2 secondes qui suivent l'arrêt de la manœuvre, rappuyer sur T1 et la maintenir enfoncee: la mesure du «temps de pause» commence alors.

Quand on relâche la touche T1, la logique de commande mémorise le «temps de pause» et fait redémarrer le moteur en sens inverse.

Exemple



2s

Note: Pour éliminer la refermeture automatique, il faut effacer le temps de pause.

Pour ce faire, reprogrammer uniquement le «temps de travail».

Fonctions programmables

Switch 1	Off	= entrée PAS À PAS fonctionnement: «pas à pas»
	On	= entrée PAS À PAS fonctionnement: «ouverture»
Switch 2	Off	= fonction collective non activée
	On	= fonction collective activée
Switch 3-4	Off	= entrée STOP avec contact NO
	Off On	= entrée STOP avec contact NF
	On Off	= entrée STOP avec contact à résistance constante 8,2KΩ sans exclusion de l'inversion
	On On	= entrée STOP avec contact à résistance constante 8,2KΩ avec exclusion de l'inversion



Mémorisation des émetteurs


Mémorisation du premier émetteur pour commande en mode pas à pas

Presser puis relâcher la touche T2 une fois

Exemple



Vérifier que la «led radio» émet un clignotement



Dans les 10 secondes qui suivent, appuyer pendant au moins 3 secondes sur la touche de l'émetteur que l'on souhaite mémoriser.

3s

La «led radio» clignote encore pendant 10 secondes. Attendre l'arrêt des clignotements pour procéder aux essais.

Note: Si la mémorisation a été effectuée correctement la «led radio» émettra 3 clignotements lents.
SANS PHOTO-CELLULES réaliser un shunt entre 10 et 13


Mémorisation à distance d'émetteurs supplémentaires

Appuyer pendant au moins 5 secondes sur la touche du NOUVEL émetteur puis la relâcher.

Exemple



Appuyer lentement trois fois de suite sur la touche de l'ANCIEN émetteur.

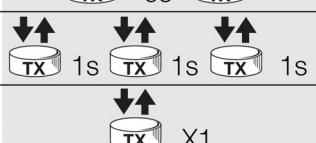

Appuyer lentement une seule fois sur la touche du NOUVEL émetteur puis la relâcher.

Effacement de la mémoire de tous les émetteurs et/ou paramètres mémorisés

Presser et maintenir enfoncée la touche T2 de la logique de commande.

Exemple



En maintenant la touche T2 enfoncée, attendre que la led radio s'allume, attendre qu'elle s'éteigne, puis attendre qu'elle commence à clignoter.



Relâcher la touche au 3e clignotement exactement pour effacer uniquement les émetteurs.

Relâcher la touche au 5e clignotement exactement pour un effacement complet de la mémoire.



Exemple de schéma de raccordement et de programmation pour la commande d'un moteur tubulaire actionnant une porte à enroulement

